


HOJA DE DATOS TECNICOS

FS510 – 4.6 VOC Sellador de Esmalte Negro **FS512** – 4.6 VOC Sellador de Esmalte Grís
FS514 – 4.6 VOC Sellador de Esmalte Blanco

DESCRIPCION

Los Selladores de Esmalte 4.6 FINISH 1™ están diseñados para crear una base sólida y de un color uniforme. FINISH 1™ Selladores tienen la capacidad de ambos, uno y dos componentes y se puede recubrir "húmedo sobre húmedo". Estos selladores también se pueden mezclar en cualquier proporción para crear una selección de "Escala de grises".




DATOS FISICOS

Vida Útil:	1K Ninguna	2K 1 hora @ 70°F (21°C)
VOC Listo para Aplicar:	4.6 lbs/gal (2.0 kg/galón)	4.2 lbs/gal (1.9 kg/galón)



SUSTRATOS


Metal grabado desnudo preparado correctamente o sustratos previamente pintados.



MEZCLADO

FS510 Negro, FS512 Grís, y FS514 Blanco puede ser utilizado como selladores de color envasados o pueden ser mezclados juntos entre sí a diferentes raciones para crear una variedad de opciones de sellador de color dentro de la "Escala de grises" del espectro.

Opción 1K

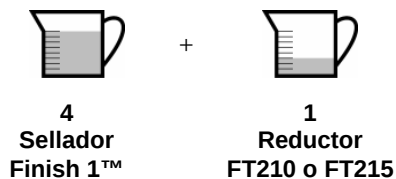

- Revolver o agitar el fondo rellenador completamente antes de mezclar.
- FT210 se debe utilizar para temperaturas hasta 85°F (29°C) y F215T se debe utilizar para temperaturas de 85°F (29°C) o más.
- Revolver completamente o filtrar antes de usar.
- **Vida útil:** No hay vida útil

Opción 2K



- Revolver o agitar el fondo rellenador completamente antes de mezclar.
- FH612 se debe utilizar para temperaturas hasta 85°F (29°C) y FH613 se debe utilizar para temperaturas de 85°F (29°C) o más.
- Revolver completamente o filtrar antes de usar.
- **Vida útil:** 1 hora a 70°F (21°C), 45 minutos a 80°F (27°C), 30 minutos at 90°F (32°C).

APLICACION

- Ajustar la presión de aire a 8-10 psi para una pistola HVLP, or 45-55 psi una pistol convencional.
- **Aplicación HUMEDO-sobre-HUMEDO:** Aplicar 1 capa húmeda a los paneles completos para lograr 0.8 a 1.2 mils a una distancia de pistola de 4-7 pulgadas (10-18 centímetros).
- **Aplicación como una Capa Barrera (2K SOLAMENTE):** Aplicar 2-3 capas húmedas medianas y permitir que cada capa se ore hasta un acabado resbaloso entre capas para lograr 2.0 mils. Aplicar a paneles completos solamente.



REPINTADO

- **Como Sellador húmedo-sobre-húmedo:** Permitir secar a un acabado resbaloso antes de aplicar la capa final (generalmente 5-30 minutos depende en la temperature y espesor de la película).
- **Como sellador de la Capa Barrera (2K solamente):** Permitir secar al aire 12 horas a 80°F (27°C). Después raspar con papel de lijar de 600 granos o más fino antes de aplicar la capa final. (No es necesario sellar de nuevo).

